

POWDP7030

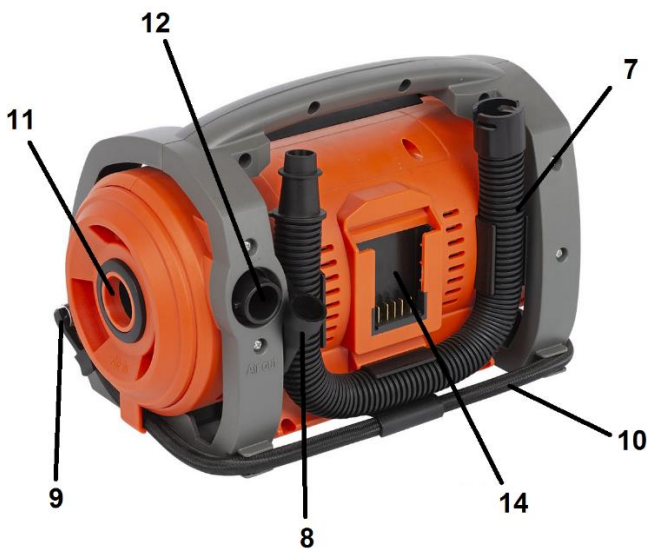


Fig. A

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

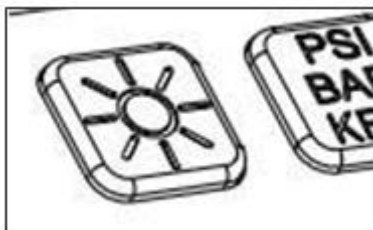


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

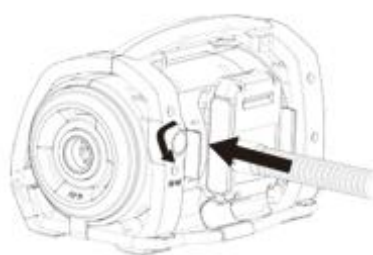


Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13


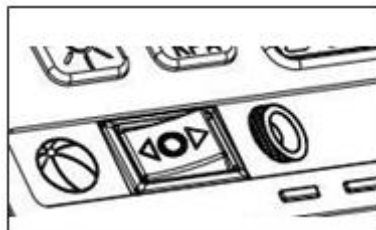


Fig. 14



Fig. 15

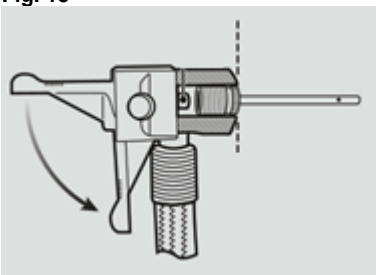

1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	6
6.1	<i>Batérie</i>	6
6.2	<i>Nabíjačky</i>	6
7	NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA	7
7.1	<i>Indikácie nabíjania (obr. 1)</i>	7
7.2	<i>Vyberanie/vkladanie akumulátora (obr. 2)</i>	7
7.3	<i>Indikátor nabitia akumulátora (obr. 3)</i>	7
8	FUNKCIE	7
8.1	<i>Údaje na displeji</i>	7
8.2	<i>Baterka (obr. 7)</i>	7
8.3	<i>Zmena jednotky (obr. 8)</i>	8
8.4	<i>Kontrolky LED úrovne tlaku (obr. 9)</i>	8
8.5	<i>Dve hadice</i>	8
8.6	<i>Inštalácia a odstránenie vysokotlakovej hadice</i>	8
8.6.1	<i>Nafukovanie</i>	8
8.6.2	<i>Vypúšťanie</i>	8
9	OBSLUHA	8
9.1	<i>Režim 20 V (jednosm. prúd)</i>	8
9.2	<i>Režim 220 V (stried. prúd)</i>	9

9.3	Vysokoobjemový režim	9
9.4	Vysokotlakový režim.....	9
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
10.1	Čistenie.....	9
11	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
12	HLUK.....	10
13	RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	10
14	ZÁRUKA.....	10
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	11
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	12

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR NA NAFUKOVANIE/VYPÚŠŤANIE 20 V + 220 V (BEZ AKUMULÁTORA) POWDP7030

1 POUŽÍVANIE

Toto zariadenie slúži na nasledujúce účely:

- Nafukovanie vysokotlakových predmetov, napríklad pneumatík motocyklov, automobilov či bicyklov.
 - Nafukovanie a vypúšťanie nízkotlakových predmetov, napríklad matracov, pltí a člnov.
- Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS (OBR. A)

1. Vypínač stried./jednosm. prúdu
2. Prepínač režimov
3. LCD
4. Tlačidlo nastavenia tlaku +/-
5. Kontrolky LED úrovne tlaku
6. Rukoväť
7. Vysokoobjemová hadica
8. Kužeľovitá dýza
9. Univerzálny adaptér ventilu
10. Vysokotlaková hadica
11. Vysokoobjemové čerpadlo – vypúšťacia prípojka
12. Vysokoobjemové čerpadlo – nafukovacia prípojka
13. Napájací kábel 220 V (stried. prúd)
14. Otvor na akumulátor
15. Kužeľovitá dýza
16. Ventil ihly kompresoru
17. Mosadzný adaptér spojky
18. Tlačidlo zmeny jednotky
19. Bateria
20. USB (5 V/1 A)

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu.
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú).
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

1 x stroj
1 x návod
1x kužeľovitá dýza




1x ventil ihly kompresoru
1x mosadzný adaptér spojky
1x vysokoobjemová hadica



Nebezpečenstvo udusenía! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Stroj II. triedy – dvojitá izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.
	Noste chrániče sluchu.		Okolité teplota max. 40 °C (iba pre batériu).
	Noste ochranné okuliare.		Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.
	Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespáľujte.		Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržovanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábľa).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.

- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY

6.1 Batérie

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40% kapacity.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezhrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezahadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riadte týmito pokynmi:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavu z citróna alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespálujte.

6.2 Nabíjačky

- Nikdy nenabíjajte nedobijateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

7 NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA

7.1 Indikácie nabíjania (obr. 1)

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak akumulátor správne nepasuje, odpojte ho a uistite sa, že pre túto nabíjačku je to správny model, ako je uvedené v tabuľke s technickými parametrami. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor alebo ten, ktorý sa nedá bezpečne vložiť do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak sa akumulátor pri nepretržitom používaní v nástroji zohrieva, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Týmto sa predlži životnosť akumulátorov.

7.2 Vyberanie/vkladanie akumulátora (obr. 2)



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavovaní sa uistite, že je nástroj vypnutý alebo je z neho vybratý akumulátor.

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor.
- Vkladanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.

7.3 Indikátor nabitia akumulátora (obr. 3)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla (A). Pred použitím zariadenia stlačte spúšť vypínača a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

svietia 3 kontrolky LED: akumulátor je plne nabitý.

svietia 2 kontrolky LED: akumulátor je nabitý na 60 %.

svieti 1 kontrolka LED: akumulátor je takmer vybitý.

8 FUNKCIE

8.1 Údaje na displeji

- Displej nízkonapäťovej ochrany (obr. 4).
- Displej zavádzania (obr. 5).
- Displej ochrany pri prehrievaní (obr. 6).

8.2 Bateria (obr. 7)

Ak potrebujete zapnúť baterku, stlačte tlačidlo svetla LED.

8.3 Zmena jednotky (obr. 8)

Kompresor používa tri jednotky: psi/bar/kPa. Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi týmito jednotkami.

8.4 Kontrolky LED úrovne tlaku (obr. 9)

Ak je nastavený cieľový tlak a zariadenie je spustené, budú kontrolky LED úrovne tlaku blikať. Po dosiahnutí cieľového tlaku prestanú kontrolky LED úrovne tlaku blikať a začnú svietiť zeleným svetlom.

8.5 Dve hadice

Kompresor je vybavený dvoma hadicami pre dva druhy nafukovania. Vysokotlaková hadica slúži na nafukovanie vysokotlakových predmetov, napríklad pneumatík. Vysokoobjemová hadica slúži na nafukovanie alebo vypúšťanie nízkotlakových predmetov s veľkým objemom, napríklad nafukovacích plátí, matracov alebo čínov.



POZNÁMKA: Tlakomer a funkcie prednastavenia sa vzťahujú iba na použitia s vysokotlakovou hadicou.

8.6 Inštalácia a odstránenie vysokotlakovej hadice

- Vyberte vysokotlakovú hadicu z úložného priestoru.

8.6.1 Nafukovanie

- Zarovnajete vrúbky na hadici s výčnelkami nafukovacej prípojky vysokoobjemového čerpadla. Potom nasuňte hadicu a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju zaistíte. (Obr. 10)
- Ak chcete hadicu odstrániť, otočte ju v smere hodinových ručičiek a vysunutím ju demontujte.
- Mnoho nafukovacích predmetov je vybavených vnútornou chlopňou, ktorá zabraňuje úniku vzduchu počas nafukovania. To platí zvlášť pre nafukovacie matrace. Ak nebude táto chlopňa dýzou otvorená, nebude sa nafukovací predmet nafukovať. Zatiačte dýzu pevne do ventilu, aby ste otvorili chlopňu.

8.6.2 Vypúšťanie

- Umiestnite vysokoobjemovú hadicu do vypúšťacej prípojky vysokoobjemového čerpadla (11).

9 OBSLUHA



VAROVANIE: Dbajte, aby ste nadmerne nenafukovali nafukovaný predmet

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb, vypnite nástroj a odpojte akumulátor pred vykonaním akýchkoľvek úprav či odstránením/inštaláciou nástavcov alebo príslušenstva. Náhodné spustenie môže viesť k zraneniu.

9.1 Režim 20 V (jednosm. prúd)

- Umiestnite kompresor do stabilnej polohy na rovný povrch.
- Ak chcete kompresor zapnúť, najprv vložte akumulátor do otvoru na akumulátor (max. 20 V). Tým bude kompresoru priebežne dodávaný 20 V prúd.
- Ak chcete spustiť kompresor, zatlačte vypínač stried./jednosm. prúdu doprava (obr. 11).

9.2 Režim 220 V (stried. prúd)

- Umiestnite kompresor do stabilnej polohy na rovný povrch.
- Ak chcete kompresor zapnúť, vložte napájací kábel 220 V (stried. prúd) do uzemnenej zástrčky 220 V striedavého prúdu. Tým bude do kompresoru priebežne dodávaný 220 V prúd.
- Ak chcete spustiť kompresor, zatlačte vypínač stried./jednosm. prúdu doľava (obr. 12).

9.3 Vysokoobjemový režim

- Ak chcete spustiť vysokoobjemový režim nafukovania alebo vypúšťania, zatlačte prepínač režimu doľava. Jednotka sa spustí (obr. 13).

9.4 Vysokotlakový režim

- Ak chcete spustiť vysokotlakový režim, zatlačte prepínač režimu doprava. Jednotka sa spustí (obr. 14).
- Pred nafukovaním požadovaného predmetu vložte do adaptéra ventilu s rýchlym pripojením správne príslušenstvo na nafukovanie. Zatlačením zamykacej páky ventilu pripojenie zaistíte (obr. 15).
- Digitálny tlakomer zobrazí aktuálny tlak nafukovaného predmetu v hornej časti obrazovky LCD.
- Na obrazovke LCD sa zobrazí cieľové nastavenie tlaku. Stlačením tlačidiel + alebo - na digitálnom tlakomeri nastavte požadovaný cieľový tlak. Prednastavený rozsah digitálneho tlakomera je od minimálne 1 PSI (0,05 baru) po maximálne 160 PSI (11 barov).
- Keď bude obrazovka LCD s údajmi zobrazovať cieľový tlak, údaje na obrazovke LCD trikrát zablikajú na požadovanej prednastavenej úrovni.



Poznámka: Ak je aktuálny tlak nafukovaného predmetu väčší, ako prednastavená úroveň, kompresor sa nezapne.

- Cieľovú úroveň tlaku je možné počas nafukovania zmeniť. Jednoducho stlačením tlačidiel + alebo - nastavte novú požadovanú úroveň tlaku.
- Kompresor sa automaticky vypne po dosiahnutí požadovanej úrovne tlaku, ktorú ste naprogramovali pomocou digitálneho tlakomera.



Poznámka: Kompresor má toleranciu +/- 2 PSI (0,10 baru) a automaticky sa v súlade s ňou vypne.

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

10.1 Čistenie

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.



Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWDP7030
Menovité napätie (AC / DC)	220V / 20 V
Pripojenie akumulátora	Nasunutie
Max. tlak	11 bar
Tok vzduchu	Min. 30 l/min

12 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	93 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

13 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATRENIE
Jednotka sa nespustí.	Prednastavené nastavenie tlaku môže byť nižšie, ako skutočný tlak nafukovaného predmetu.	Upravte prednastavené nastavenie tlaku na vyššiu hodnotu.
	Kábel nie je pripojený.	Pripojte jednotku k funkčnej zástrčke 220 V striedavého prúdu.
	Akumulátor nie je pripojený.	Pripojte akumulátor.
	Akumulátor nie je nabitý.	Nabite akumulátor.

14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerespektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.

- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

16 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
výrobok: VZDUCHOVÝ KOMPRESOR NA NAFUKOVANIE/VYPÚŠŤANIE 20 V +
220 V
obchodná známka: POWERplus
model: POWDP7030

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2014/30/EU
2006/42/EC

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN 60204-1:2006
EN 1012-1:2010
EN 60335-1:2012
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Hugo Cuypers
Certification Manager
Lier, 04/01/2019