




Varné desky

Návod k obsluze _____

CZ

CLG64

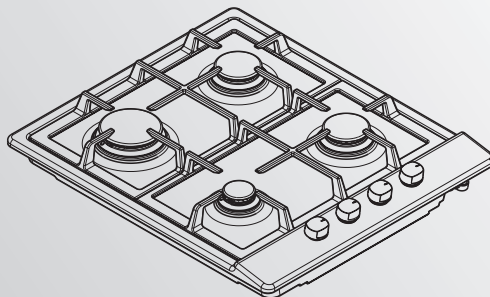

Obsah

1. Pokyny pro instalatéra	4
1.1 Vestavba	4
1.2 Vhodné místo instalace	4
2.1 Připojení k elektrické síti	5
2.2 Připojení plynu	5
2.3 Změna varné desky na jiný druh plynu	6
2.4 Nastavení minimálního plamene	6
3. Použití varné desky	7
3.1 Použití plynového hořáku	7
3.2 Použití elektrických ploten	8
4. Údržba a čištění	9
5. Servis	9
6. Ochrana životního prostředí	10

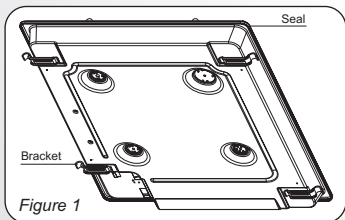


Figure 1

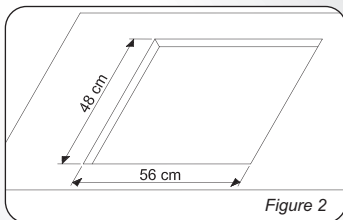


Figure 2

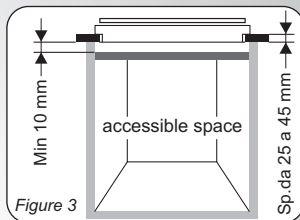


Figure 3

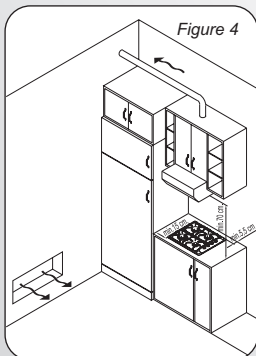


Figure 4

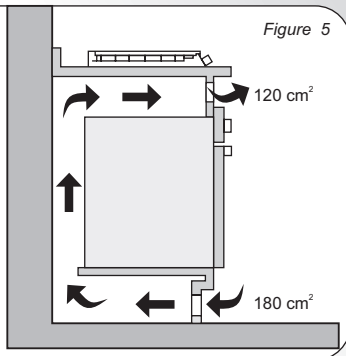
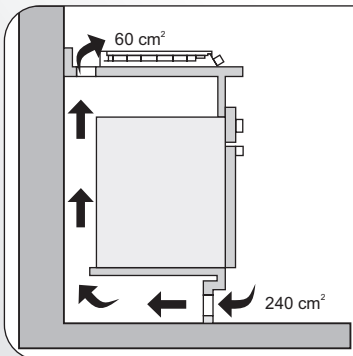


Figure 5

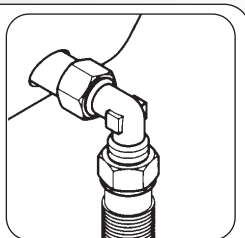
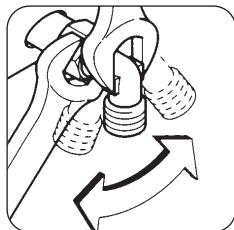
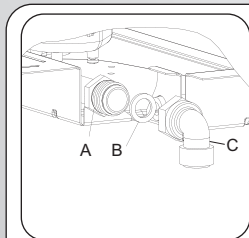


Figure 6

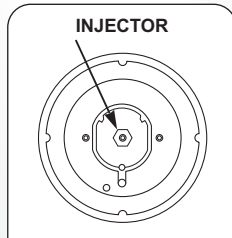


Figure 7

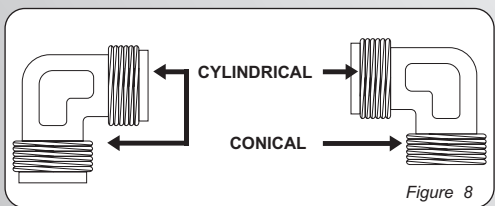


Figure 8

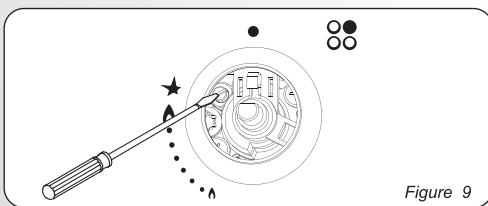


Figure 9

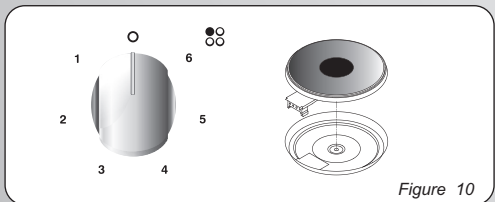


Figure 10

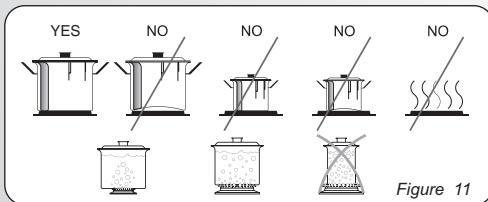


Figure 11

1. POKYNY PRO INSTALATÉRA

INSTALACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ MŮŽE BÝT SLOŽITÁ OPERACE, KTERÁ, POKUD SE NEPROVEDE SPRÁVNĚ, MŮŽE VÁŽNĚ OHROZIT BEZPEČNOST UŽIVATELE. Z TOHOTO DŮVODU POŽÁDEJTE O INSTALACI KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÍHO TECHNIKA, KTERÝ INSTALACI USKUTEČNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. V PŘÍPADĚ NEOPRÁVNĚNÉ INSTALACE VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ ZÁVADY VÝROBKU, KTERÉ MOHOU VÉST K POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB.

1.1 VESTAVBA

Varnou desku lze instalovat do pracovní desky, která je z teple odolného materiálu do 100°C a má tloušťku 25-45 mm. Rozměry výřezu v pracovní desce jsou na *obrázku 2*. Pokud je varná deska připevněna k nábytku na kterékoliv straně, vzdálenost mezi varnou deskou a nábytkem musí být nejméně 15 cm (viz *obrázek 4*); zatímco vzdálenost mezi varnou deskou a zadní stěnou musí být nejméně 5,5 cm.

Vzdálenost mezi varnou deskou a spotřebičem nad ní (např. odsavač par) musí být nejméně 70 cm (*obrázek 4*).

Pokud není volný prostor mezi varnou deskou a skříňkou pod ní, je nutné instalovat vhodné mezidno (dřevěné nebo z podobného materiálu) (*obrázek 3*).

Důležité - Obrázek 1 znázorňuje aplikaci těsnění.

Varná deska se upevňuje pomocí dodaných upevňovacích svorek, přes otvory ve spodní části spotřebiče.

Pokud je 60 cm varná deska nad troubou, která není vybavena chladicím ventilátorem, doporučujeme udělat větrací otvory v nábytku k zajištění správné ventilace.

Velikost otvorů musí být nejméně 300 cm² a umístění podle *obrázku 5*.

1.2 VHODNÉ MÍSTO INSTALACE

Tento spotřebič se musí instalovat v souladu s platnými předpisy a může se používat jen v dobře větraných místnostech. Před použitím spotřebiče si přečtete návod k obsluze.

Plynové spotřebiče produkují teplo a vlhkost v místě instalace. Z tohoto důvodu musíte zajistit dostatečnou ventilaci udržením volných přirozených otvorů nebo instalací odsavače.

Intenzivní a dlouhodobé použití spotřebiče může vyžadovat extra ventilaci, jako je otevření okna nebo zvýšení výkonu ventilátoru, pokud je instalován.

Pokud nelze instalovat odsavač, je nutné instalovat ventilátor do vnější zdi nebo okna. Elektrický ventilátor musí být schopen vyměnit vzduch 3-5 násobku objemu kuchyně každou hodinu, instalatér musí dodržovat platná pravidla.


2.1 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Zkontrolujte údaje na výrobním štítku, na vnější straně přístroje pro kontrolu, zda napětí odpovídá napětí elektrické sítě. Před připojením zkontrolujte uzemnění. Tento spotřebič musí být uzemněn. Pokud tuto podmínku nesplníte, výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození spotřebiče nebo úrazy osob. Pokud není přívodní kabel vybaven zástrčkou, připojte vhodnou zástrčku dle údajů na výrobním štítku.

Uzemňovací systém je barevně označen žlutozelenou. Zástrčka musí zůstat i po instalaci snadno přístupná.

Pokud je varná deska připojena přímo k elektrické síti, musíte instalovat odpojovací zařízení. Pokud se poškodí přívodní kabel, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní technik, aby se zabránilo možnému nebezpečí.

Uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být nejméně o 10 mm delší než živý a neutrální vodič. Použijte vhodný kabel dle parametrů výkonu trouby. Zkontrolujte výrobní štítek a ujistěte se, zda je přívodní kabel typu 3x0,75 mm² H05RR-F.

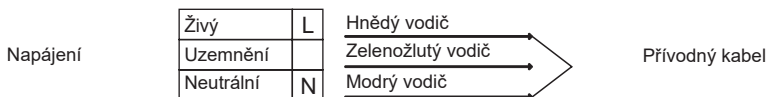

2.2 PŘIPOJENÍ K PLYNU

Tyto pokyny jsou pro kvalifikovaného technika, instalace musí být v souladu s národními předpisy.

Všechny práce se musí provádět při odpojeném napájení.

Výrobní štítek na varné desce definuje typ plynu, pro který je navržena. Připojení k hlavní přípojce plynu nebo k plynové láhvi může být provedeno po ověření, že je vhodný pro typ přiváděného plynu. Pokud není správně regulován, viz pokyny v následujících odsečích pro úpravu nastavení.

Pro tekutý plyn (pln v láhvi) použijte regulátor tlaku plynu vyhovující mezinárodním standardům.

Některé modely jsou vybavené kónickou přípojkou pro instalace v zemích, kde je tento typ povinný; v obrázku 8 je popsáno jak rozeznat různé typy spojů (CY = cylindrický, CO = kónický). V každém případě, cylindrická část připojení musí být připojena k varné desce.

Pokud připojujete varnou desku k přípojce plynu pomocí ohebné hadice, zajistěte, aby maximální délka hadice nepřesahovala 2 metry.

Abyste zabránili možnému nebezpečí, proveďte instalaci v následujícím pořadí (obrázek 6):

1) Dle obrázku nastavte díly v pořadí:

A: 1/2 cylindrický adaptér

B: 1/2 těsnění

C: 1/2 kónický-cylindrický nebo cylindrický-cylindrický adaptér plynu

2) Utáhněte spoje kleštěmi, umístěte trubky do správné pozice.

3) Připevněte díl C k hlavní přípojce plynu pomocí pevné měděné trubky nebo ohybné ocelové trubky.

DŮLEŽITÉ: provedte konečnou kontrolu těsnosti spojů pomocí roztoku vody a saponátu. Nikdy nepoužívejte plamen. také se ujistěte, zda ohebná trubka není v kontaktu s pohyblivými díly skříňky (např. šuplíkem) a není instalována v místě, kde se může poškodit.

Upozornění: Pokud ucítíte plyn v okolí spotřebiče, okamžitě vypněte přívod plynu a kontaktujte servisního technika. Nepokoušejte se najít únik plynu pomocí plamene.

2.3 ZMĚNA VARNÉ DESKY NA JINÝ DRUH PLYNU

Pro úpravu varné desky na jiný druh plynu proveďte následující kroky:

- sejměte mřížky a hořáky
- vložte klíč (7 mm) do podložky hořáku (obrázek 7)
- vyšroubujte trysku a nahraďte vhodnou pro daný typ používaného plynu (viz tabulku typů plynu)

2.4 NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO PLAMENE

Po zapálení hořáků otočte ovládacím voličem na minimální nastavení a pak sejměte ovládací volič (můžete jej sundat jemným potažením).

Pomocí malého šroubováku nastavte regulační šroub dle obrázku 9. Otočením šroubu ve směru hodinových ručiček snížíte plamen, otočením proti směru hodinových ručiček plamen zvětšíte. Pomocí tohoto nastavení nastavte plamen s délkou přibližně 3 až 4 a pak nasadte ovládací volič.

Pokud je dodávaný plyn LPG (plyn v láhvích) - šroub k nastavení počátečního plamene musíte otočit ve směru hodinových ručiček do konce.

Po ukončení nastavení plynu nahraďte výrobní štítek s typem plynu za nový, dle instalovaného plynu.

3. POUŽITIE VARNÉ DESKY

Tento spotřebič se musí používat pouze pro účely, pro které byl navržen a to k vaření v domácnosti. Jakékoliv jiné použití je nesprávné a může být nebezpečné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z nesprávného použití tohoto spotřebiče. Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovoľte dětem hrát si se spotřebičem.

3.1 POUŽITÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU

K zapálení hořáků přiložte zdroj otevřeného ohně k hořáku, stiskněte a otočte ovladačem ovládání plynu proti směru hodinových ručiček. Pokud jste hořák nepoužívali několik dní, před zapálením počkejte několik sekund, to odstraní přítomný vzduch v trubkách. Pro spotřebiče s elektrickým zapalováním proveďte následující kroky:

- stiskněte a otočte ovladač proti směru hodinových ručiček na symbol zapálení.
- zapalte hořák stisknutím tlačítka jiskření.

Pro varné desky vybavené automatickým zapalováním stiskněte a otočte ovladač na symbol zapálení.

Systém zapalování opakuje jiskření, dokud držíte stisknutý ovladač.

Pokud se hořák nezapálí do 5 sekund, otočte ovladač na pozici 0 a postup opakujte.

Pro modely vybavené bezpečnostním ventilem (který vypne přívod plynu v případě náhodného uhašení plamene) se hořák zapaluje podle výše uvedeného postupu, ale ovladač musíte držet stisknutý 6 sekund po zapálení plamene.

UPOZORNĚNÍ:

Před zapnutím varné desky se ujistěte, či jsou hořáky a kryty hořáků správně nasazené.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pro nejlepší výsledky používejte nádobí s rovným dnem, které vyhovují průměru hořáků. *Tabulka A.*

Typ hořáků	Ø pánev(cm)
A Pomocný hořák	12 - 18
SR Střední hořák	18 - 24
R Silný hořák	24 - 26

Pro menší nádoby nastavte plyn tak, aby plamen nepřesahoval za okraj dna nádoby. Nepoužívejte nádoby s vypouklým dnem.

UPOZORNĚNÍ: Pokud plamen nečekaně zhasne, otočte ovladačem do vypnuté pozice a nepokoušeje se jej zapalovat do 1 minuty.

Pokud se ovladač po letech použití obtížně otáčí, je nutné jej namazat.
Tuto činnost může provádět jen kvalifikovaný technik.

3.2 POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH PLOTEN

Otočte voličem do pozice požadované teploty.

Rozsvítí se kontrolka příslušné plotny a plotna se začne zahřívat.

Po skončení vaření otočte voličem zpět do pozice „0“ (Obrázek 10). Nenechávejte varnou plotnu zapnutou bez nádoby. Průměr plotny a použité nádoby je velmi důležitý. Maximální průměr dna je 14 cm a dno musí být rovné.

Při prvním použití nechte plotnu zahřát na 5 minut, než na ni postavíte nádobu. To umožní vytvrzení povrchu vypálením.

K čištění horké plotny použijte vlhkou utěrku a čisticí prostředek. Neodstraňujte zbytky jídla z plotny pomocí nože ani jiných ostrých předmětů.

Po čištění zapněte plotnu na několik sekund pro vysušení. Nenechávejte ji však zapnutou dlouhou dobu.

Pozice	Výkon (Watty)	Výkon (Watty)	Popis
0	0	0	Vypnutá
1	100 W	135 W	Ohřev
2	180 W	220 W	Vaření na nízké teplotě
3	250 W	300 W	Vaření na nízké teplotě
4	500 W	850 W	Vaření, pečení
5	750 W	1150 W	Vaření, pečení
6	1000 W	1500 W	Vaření, pečení

Vhodnost varné nádoby (Obrázek 11)

Mějte na paměti, že větší pánve mají větší ohřevný povrch.

To umožňuje rychlejší přípravu jako u nádoby s menším průměrem dna. Vždy používejte velikost nádoby, která je vhodná k množství připravovaného jídla. K zabránění stříkání nepoužívejte velmi malé nádoby, zejména pro jídlo s velkým množstvím tekutin.

Pokud používáte nadměrně velkou nádobu pro rychle připravované jídlo, omáčky a šťáva se přilepí a zbytky mohou zůstat na dně nádoby.

Uzavřená nádoba a plechy na pečení nebo formy doporučujeme pro přípravu cukrovinek.

Vytečený cukr a šťáva z otevřené nádoby se může přilepit na povrch plotny a je těžší jej odstranit.

Toto je důležité pro nádoby, které se používají na pečení nebo tlakové vaření při vysoké teplotě.

Nenechávejte plotnu bez nádob ani prázdnou nádobu na plotně. Zkontrolujte vhodnost nádoby s ohledem na následující požadavky:

Musí být těžká.

Musí zcela zakrývat povrch plotny; může být mírně větší, ne však menší. Dno nádoby musí být rovné.

- Pro nejlepší použití elektrických varných ploten a k minimalizaci spotřeby elektrické energie používejte pouze nádoby s hladkým a rovným dnem. Velikost nádoby musí být shodná s průměrem varné plotny, nikdy ne menší. Dno nádoby musí být suché. Na plotně nenechávejte prázdné nádoby a plotny nepoužívejte bez nádoby.

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním varného panelu se ujistěte, zda dostatečně vychladnul. Odpojte zástrčku od síťové zásuvky nebo vypněte jistič.

K čištění nepoužívejte drsné, korosivní prostředky, bělidla, nebo kyseliny. Vyhněte se jakýmkoliv kyselinám (citrónová šťáva, ocet, a pod.) Na smaltovaném nebo nerezovém povrchu.

UPOZORNĚNÍ - k čištění varné desky nepoužívejte parní čističe.

Pokud čistíte smaltovaný, lakovaný nebo chromový povrch, použijte roztok saponátu a vody. Pro nerezovou ocel použijte vhodný čisticí prostředek.

Hořáky můžete čistit vodou se saponátem. Pro obnovení původního lesku použijte čistič na nerezovou ocel. Po vyčištění nechte hořáky vysušit a vraťte na své místo.

Je důležité správně nasadit hořáky.

5. SERVIS

Než zavoláte servis, zkontrolujte následující:

- je připojena zástrčka k síťové zásuvce?
- není závada v přípojce plynu?

Pokud nelze závadu odstranit: spotřebič vypněte, nedemontujte jej a kontaktujte autorizované servisní středisko.

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC o odpadu z elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE). WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou vyvolat nepříznivý dopad na životní prostředí), a suroviny (které lze použít opakovaně). Je nutné dodržovat speciální postupy vzhledem k WEEE, aby se všechny nečistoty likvidovali správně a bylo možné recyklovat veškeré materiály. Jednotlivci mohou sehrát významnou roli při zajištění, aby se z WEEE nestal

ekologický problém; je nevyhnutné dodržovat některá základní pravidla:


- WEEE nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- WEEE odevzdávejte na příslušná sběrná místa řízena městskými úřady nebo registrovanými společnostmi. V mnoha zemích může být používán systém domácího odběru velkých WEEE.
- Při koupi nového spotřebiče můžete starý vrátit prodejci, který jej musí zdarma odebrat na principu kus za kus, pokud se jedná o zařízení odpovídajícího typu, které má stejné funkce jako dodané zařízení.

Prohlášení o shodě: Tento spotřebič přicházející do kontaktu s potravinami vyhovuje předpisům směrnice EEC 89/109. Spotřebič vyhovuje evropské směrnici 2006/95/EC a 2009/142/EC, a následným změnám.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z tisku nebo překladu v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo na změny výrobku, včetně bodů o spotřebě, bez předchozího upozornění, které nemají vliv na funkčnost nebo bezpečnost výrobku.

Tabulka 1



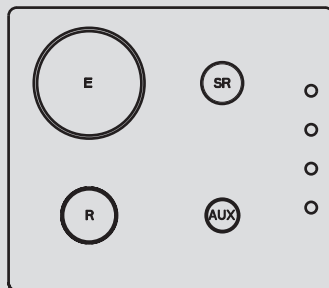



Vestavěné varné desky		
Hořák	1	2
	4 plynové R / 2SR / AUX	3 plynové R / SR / AUX / E
Typ / reference	S60 / HBGS	S60 / HBGS
Bezpečnostní zařízení	ANO	ANO
Pomocný hořák (A Ø 50 mm)	1	1
Elektrických ploten	-	1
Normální hořák (SR Ø 75 mm)	2	1
Silný hořák (R Ø 100 mm)	1	1
Typ plynu / výkon:		
Výkon	7.1 kW	5.4 kW
G 20/20 mbar (metan)	676 l/h	514 l/h
G30/28-30 mbar (LPG)	516 g/h	393 g/h
Instalační třída	3	3
Napětí / frekvence V / Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Příkon	15 W	1500 W
Elektrické zapalování	ANO	ANO
Rozměry spotřebiče	585 x 510	585 x 510



HOBS GAS TYPE







II2HS3B/P

HU

Gaz tipusa			G20
Gaz nyomasa			25 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.85	0.85	1.00
R	2.95	1.20	1.20
Gaz tipusa			G25.1
Gaz nyomasa			25 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.65	1.20	1.20
Gaz tipusa			G30 / G31
Gaz nyomasa			30 / 30 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.70	0.85	0.65
R	2.70	1.20	0.85

II2ELS3B/P




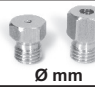
PL

Rodzaj gazu/Type de gaz/Gassoort/Gasart			G20
Cisnienie gazu/Pression gaz/Gasdruck			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Rodzaj gazu/Type de gaz/Gassoort/Gasart			G30
Cisnienie gazu/Pression gaz/Gasdruck			37 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.75	0.85	0.65
R	2.95	1.20	0.85
Rodzaj gazu/Type de gaz/Gassoort/Gasart			G2.350
Cisnienie gazu/Pression gaz/Gasdruck			13 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	1.10
SR	1.70	0.85	1.35
R	2.70	1.20	1.70

UWAGA! PL G2.350 - 13 mbar (Ls) Jeśli G2.350 - 13 mbar (Ls) jest używany można wykorzystać dysze o kodzie 35000231. Bardzo prosimy o zaopatrzenie autoryzowanym serwisie.


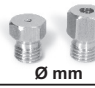
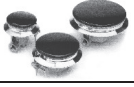
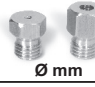
II 2H3+

CY, CZ, GB, GR, IE, IT, PT, SI, ES, CH, TR

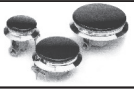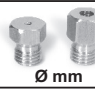Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz/ Tipo de gás/Tύπος αερίου/Gaz type/Gaz Típi			G20
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása/Gaz Basıncı			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz/ Tipo de gás/Tύπος αερίου/Tipo de gás/Gaz type/ Vrsta plina/Pritisik plina/Typ gazu/Rodzaj gazu			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			28-30/37 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.70	0.85	0.65
R	2.70	1.20	0.85


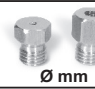

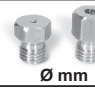
II 2L 3B/P

NL

Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G25
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			25 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			30/30 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.70	0.85	0.65
R	2.70	1.20	0.85


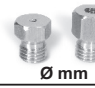

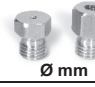
II 2H3B/P

BG, HR, DK, EE, FI, LV, LT, NO, RO, SK, SE







Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/ Type de gaz/Tipo de gás/Tύπος αερίου/Gaz type			G20
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz/ Tipo de gás/Tύπος αερίου/Tipo de gás/Gaz type/ Vrsta plina/Pritisik plina/Typ gazu/Rodzaj gazu			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			30/30 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.70	0.85	0.65
R	2.70	1.20	0.85





II 2E 3B/P

DE

Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G20
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			50/50 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.45
SR	1.70	0.85	0.60
R	2.70	1.20	0.70

Wichtig: Österreich, Deutschland und der Schweiz - AT, DE, CH G30/31 - 50 mbar (3B/P) Beim Gastyp G30/31 - 50 mbar (3B/P) dagegen müssen die Gasdüsen Art.-Nr. 35000230 benutzt werden. Bitte bestellen Sie die entsprechenden Gasdüsenansätze bei unserem autorisierten Werkkundendienst.

Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/ Type de gaz/Τipo de gás/Τύπος αερίου/Gaz type			G20
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/ Type de gaz/Τipo de gás/Τύπος αερίου/Gaz type			G25
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			25 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz/ Tipo de gás/Τύπος αερίου/Τipo de gás/Gaz type/ Vrsta plina/Pritisk plina/Typ gazu/Rodzaj gazu			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas/Πίεση του αερίου/ Pressão gás/Tlak gasa/Tlak plina/Ciśnienie gazu/ Gáz nyomása			28-30/37 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.50
SR	1.70	0.85	0.65
R	2.70	1.20	0.85


Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G20
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			20 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.83
SR	1.70	0.85	1.00
R	2.70	1.20	1.20
Tipo di gas/Gas type/Gassoort/Gasart/Type de gaz			G30 / G31
Pressione gas/Gas pressure/Pression gaz/ Gasdruck/Presion gas			50/50 mbar
	P (Kw)		 Ø mm
	Max (kW)	Min (kW)	
A	1.00	0.60	0.45
SR	1.70	0.85	0.60
R	2.70	1.20	0.70

Wichtig: Österreich, Deutschland und der Schweiz - **AT, DE, CH G30/31 - 50 mbar (3B/P)** Beim Gastyp **G30/31 - 50 mbar (3B/P)** dagegen müssen die Gasdüsen Art.-Nr. **35000230** benutzt werden. Bitte bestellen Sie die entsprechenden Gasdüsenätze bei unserem autorisierten Werkkundendienst.

Remarque: Autriche, Allemagne et Suisse - **AT, DE, CH G30/31 - 50 mbar (3B/P)** Si le gaz utilisé est de type **G30/31 - 50 mbar (3B/P)**, vous pouvez utiliser le jeu d'injecteurs **35000230**. Merci de vous rapprocher du service approprié pour obtenir le jeu d'injecteurs.

Nota: Austria, Germania, Svizzera - **AT, DE, CH G30/31 - 50 mbar (3B/P)** Se dovete installare il gas **G30/31 - 50 mbar (3B/P)**, va utilizzato il set di iniettori di cui al codice **35000230**. Prego richiedere il set di iniettori al servizio assistenza autorizzato.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

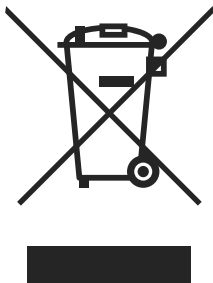

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.