




GKS 250 T








Čeština

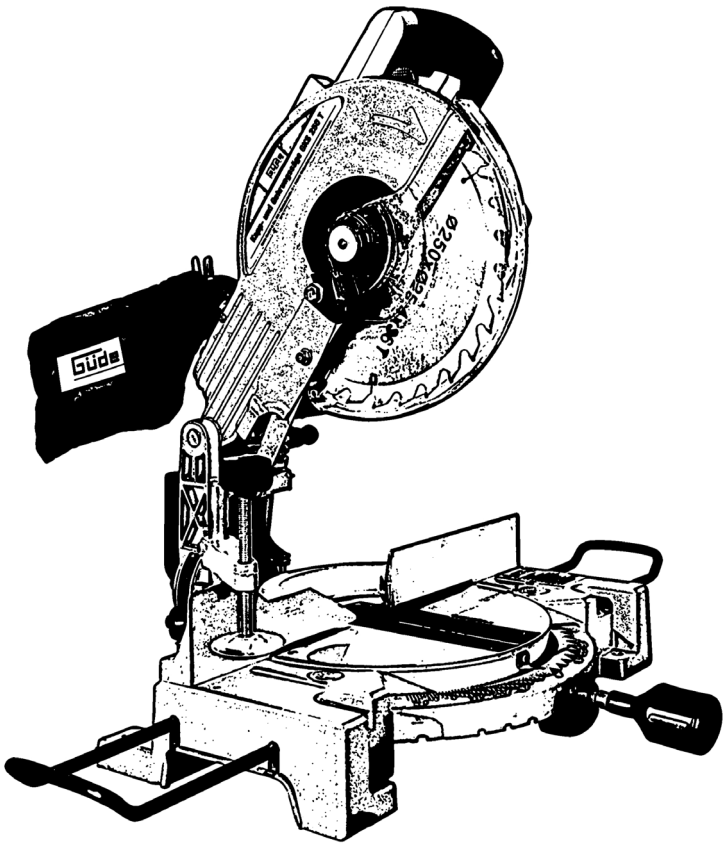

55028



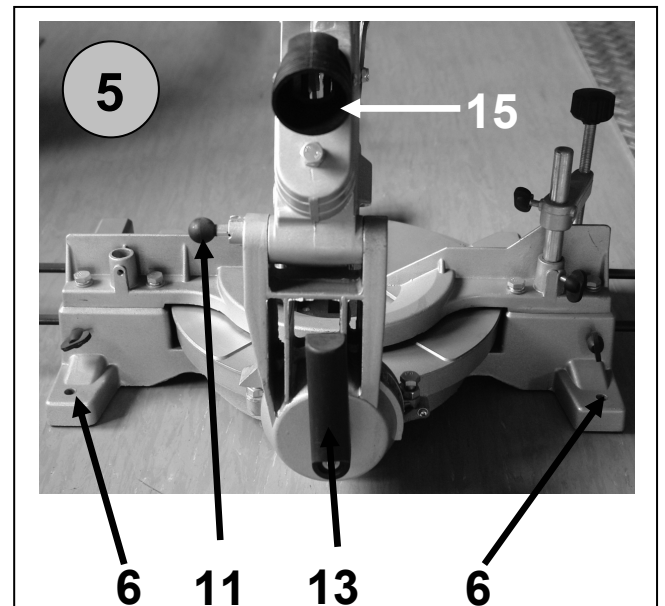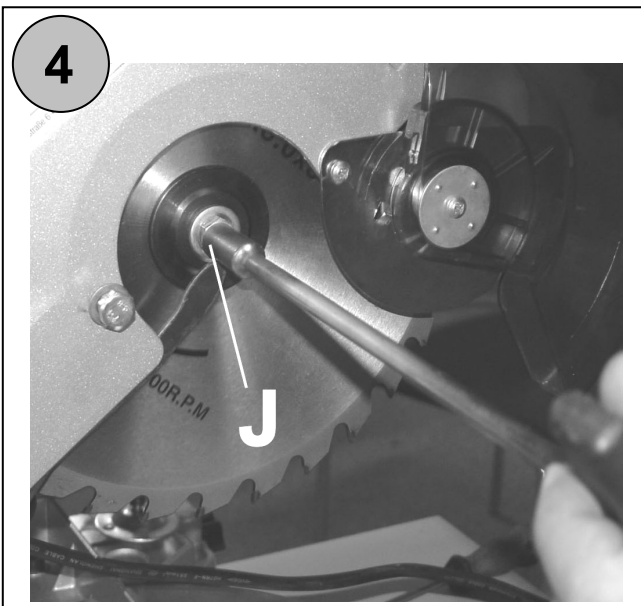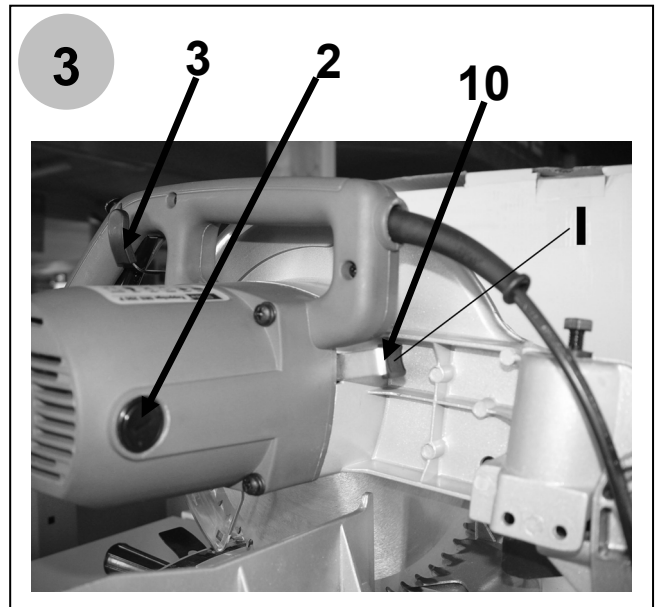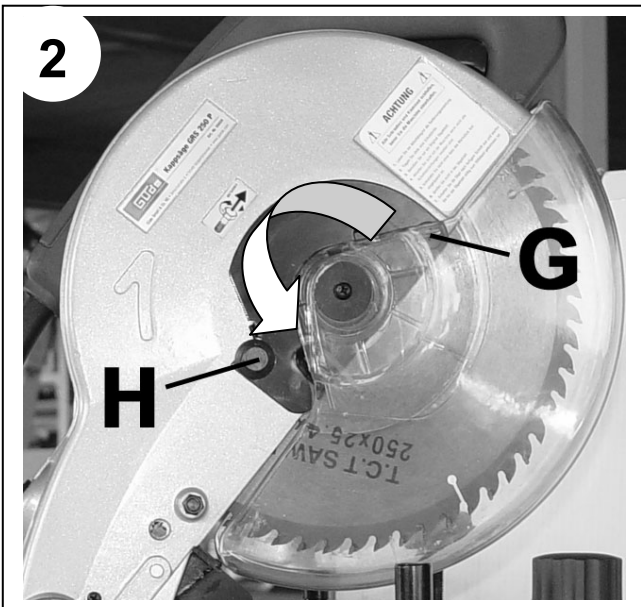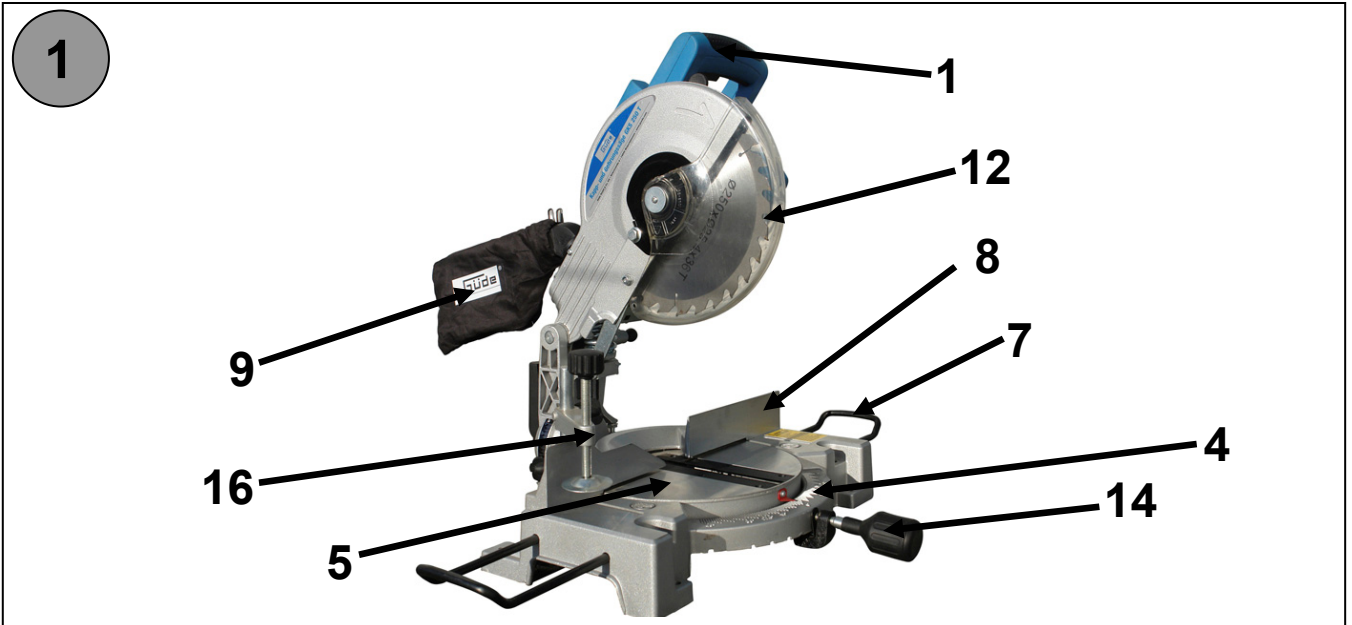



Děkujeme Vám za koupi kapovací pily Güde GKS 250 T a za důvěru Vámi projevenou v náš sortiment.

!!! Před uvedením přístroje do chodu si, prosím, pečlivě přečtete tento návod k obsluze !!!

**A.V. 2 K přetisku, a to i částí textu, je třeba povolení.
Technické změny vyhrazeny. Uvedená vyobrazení znázorňují příklad.**

	Máte technické otázky? Reklamací? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na našich stránkách www.guede.com v části Servis Vám rychle a bez zbytečné byrokracie pomůžeme. Pomozte nám, abychom Vám mohli pomáhat. Abychom mohli Váš přístroj v případě reklamacie identifikovat, potřebujeme sériové číslo, číslo výrobku a rok výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku. Abyste je měli neustále po ruce, запиšte si je, prosím, sem:		
	Sériové číslo:	Číslo výrobku:	Rok výroby:
	Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360	Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999	E-Mail: support@ts.guede.com

Přístroj

Kapovací a pokosová pila GKS 250 T

Profesionální kapovací a pokosová pila pro vysoký řezný výkon i při mobilním používání. Hlavu pily lze plynule otáčet do max. 45°. Je vybavena velkým otočným stolem a podstavcem z hliníku se stupnicí a aretačním šroubem, včetně fixace rastru a rozšíření stolu, možnost otáčení do 45°. Komplet včetně pilového kotouče z tvrdokovu a svorky pro upevnění řezaného materiálu, včetně sáčku na piliny.

Rozsah dodávky

Návod k obsluze
Kapovací a pokosová pila GKS 250 T
Pilový kotouč z tvrdokovu
Svorka
Rozšíření stolu
Nástrčkový klíč
Sáček na piliny

Popis přístroje (obr. 1, 3, 5)

1. Rukojeť se zapínačem
2. Víko s uhlíkovými kartáči
3. Odblokovací páka krytu pilového kotouče
4. Stupnice s nastavením stupňů
5. Stůl pily
6. Upevňovací otvory
7. Přípravek pro rozšíření stolu
8. Doraz
9. Sáček na piliny
10. Upevnění pilového kotouče
11. Aretační knoflík
12. Kryt pilového kotouče
13. Aretační páka pro šikmé řezy
14. Aretační páka pro řezy na pokos
15. Odsávací přípojka/přípojka sáčku na piliny
16. Svorka

Záruka

Záruční nároky dle přiložené záruční karty.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:



Pozor: Provozujte jen s RCD (ochranný vypínač chybového proudu)!

1. Seznamte se s přístrojem

Přečtete si pečlivě návod k obsluze a všechny výstražné pokyny umístěné na přístroji. Naučte se oblast použití a hranice a poznejte rizika spojená s provozem přístroje. Tento návod k obsluze se všemi pokyny bezpečně uschovejte.

2. **Uzemněte všechny přístroje**
Pila má dvojí ochrannou izolaci, to však neznamená, že smí být ignorována normální elektrická bezpečnostní ustanovení.
3. **Udržujte všechna ochranná zařízení funkční a správně namontovaná a vyrovnaná.**
4. **Vyjměte seřizovací nářadí !**
Zvykněte si před každým zapnutím přístroje dávat pozor na to, zda je vyjmuto veškeré seřizovací nářadí.
5. **Mějte pracoviště uklizené**
Okolo ležící nářadí či materiál způsobuje nehody. Vosk nebo piliny činí podlahu klzkou.
6. **Nepracujte v rizikovém prostředí**
Elektrické nářadí nepoužívejte ve vlhkých či mokřích místnostech a nevystavujte dešti. Zajistěte dostatečné osvětlení a dostatečnou volnost pohybu.
7. **Držte mimo dosah dětí**
Všichni návštěvníci se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
8. **Zajistěte svou dílnu před dětmi**
visacími zámky, hlavními vypínači či uzamykatelnými spínači na přístrojích.
9. **Přístroj nepřetěžujte**
Vaše práce bude lépe a rychleji hotova, když ji provedete tak, aby nebyl přístroj přetížen.
10. **Používejte správné nářadí**
S nářadím nebo příslušenstvím neprovádějte práce, pro něž nebylo zkonstruováno.
11. **Noste účelový pracovní oděv**
Nenoste široký oděv, rukavice, kravaty či šperky, jež by mohly být zachyceny rotujícími díly. Dávejte pozor na bezpečné stání (protiskluzová obuv). Máte-li dlouhé vlasy, noste síťku na vlasy.
12. **Noste ochranné brýle**
Během práce je třeba nosit vždy bezpečnostní ochranné brýle. Normální brýlová skla jsou jen nárazuvzdorná a nenahrazují bezpečnostní ochranné brýle. Při prašných pracích noste respirátor a při delší práci s přístrojem byste měli nosit ochranu sluchu.
13. **Zajistěte obrobek**
K přidržení obrobku použijte truhlářské svorky nebo svěrák. To je bezpečnější než držení obrobku rukou a ponechává Vám to obě ruce volné k obsluze pily.
14. **Dávejte pozor na bezpečný postoj**
Vyhněte se polohám těla, v nichž byste mohli ztratit rovnováhu.
15. **Manipulujte s nářadím opatrně**
Udržujte nářadí čisté a ostré. Dbejte pokynů výrobce k mazání a výměně.
16. **Přístroj odpojte od zdroje proudu**
Před všemi seřizovacími a údržbovými pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.
17. **Zabraňte rozběhu bez dozoru**
Dříve než vytáhněte zástrčku, se ujistěte, že je spínač v poloze OFF.
18. **Používejte doporučené příslušenství**
Dodržujte k příslušenství přiložené pokyny. Použití nevhodného příslušenství může být nebezpečné.
19. **Nikdy nestoupejte na přístroj**
Následkem mohou být vážná poranění, pokud se přístroj překlopí nebo se nechtěně dotknete řezného nástroje. Nad přístrojem nebo vedle přístroje neskladujte materiál, kvůli němuž byste museli stoupat na přístroj, abyste se k němu dostali.
20. **Kontrolujte z hlediska poškozených dílů**
Před každým použitím byste měli pečlivě zkontrolovat všechna ochranná zařízení a ostatní díly, abyste viděli, zda ještě plní svou funkci. Zkontrolujte je z hlediska vyrovnaní, lehkosti chodu, zlomu či ostatních poškození, jež mohou negativně ovlivnit jeho funkci. Poškozený díl musí být ihned odborně opraven či vyměněn.
21. **Přístroje nenechávejte v chodu bez dozoru**
Přístroj vypněte a opusťte až tehdy, až se nástroj zastaví.

Chování v případě nouze



Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc. Chraňte zraněného před dalšími úrazy a uklidněte jej.

Označení na přístroji

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a/nebo na přístroji jsou použity následující symboly:




Bezpečnost produktu:

					
Produkt odpovídá příslušným normám EU	Přístroj má ochrannou izolaci				




Zákazy:

					
Nedotýkejte se rotujících součástí	Zákaz tahání za kabel	Chraňte před deštěm			




Příkazy:

					
Používejte bezpečnostní rukavice	Používejte ochranné brýle a sluchátka	Před použitím si přečtěte návod k obsluze			









Ochrana životního prostředí:

					
Odpad zlikvidujte odborně tak, abyste neškodili životnímu prostředí.	Obalový materiál z lepenky lze odevzdat za účelem recyklace do sběrný.	Vadné a/nebo likvidované elektrické či elektronické přístroje musí být odevzdány do příslušných sběren.			

Obal:

					
Chraňte před vlhkem	Obal musí směřovat nahoru	Pozor - křehké			

Technické údaje:

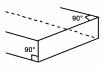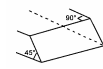					
Výkon motoru	Zapojení do sítě	Otáčky	Hmotnost	Hladina akustického výkonu	Průměr řezného kotouče
					
Řezný výkon při 0°/90°	Řezný výkon při 45°/90°				

Použití v souladu s určením

Pila je zkonstruována výlučně pro řezání profilovaných obrobků v rámci řezných výkonů uvedených v technických údajích. Při nedodržení ustanovení, z všeobecně platných předpisů, jakož i z tohoto návodu, nelze činit výrobce odpovědným za škody.

Zbytková nebezpečí a ochranná opatření**Mechanická zbytková nebezpečí**

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Pořezání, uříznutí	Rotující řezný kotouč může způsobit závažná řezná poranění.	Ruce držte mimo dosah rizikové oblasti řezného kotouče.	
Náraz	Rukou držené obrobky mohou být zachyceny rotujícím řezným kotoučem a způsobit tak poranění!	Obrobek zajistíte vždy odpovídajícím způsobem svorkou obrobku!	

Ohrožení hlukem

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Poškození sluchu	Dlouhodobější práce s pilou může vést k poškození sluchu.	Noste vždy sluchátka.	

Ostatní ohrožení

Ohrožení	Popis	Ochranné(á) opatření	Zbytkové nebezpečí
Odtelující předměty či kapaliny	Nedostatečně zajištěné obrobky mohou být v důsledku rotace řezného kotouče vymrštěny a způsobit tak poranění.	Obrobek vždy upněte a noste ochranné brýle.	

Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete v kapitole „Označení na přístroji“.

Požadavky na obsluhovače

Obsluhovač si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.

Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.

Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti pod dohledem školitele.

Školení

Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není nutné.

Technické údaje

Přípojka:	230 V~50 Hz
Výkon motoru:	1800 W
Ø pilového kotouče/ Ø vrtání:	250 mm/20 mm
Řezný výkon 90°:	50 mm x 120 mm
Řezný výkon 45°:	40 mm x 84 mm
Otáčky:	2950 min ⁻¹
Hlučnost:	L _{WA} 110 dB
Hmotnost:	14,5 kg
Obj. č.:	55028

Přeprava a skladování

Při delším odstavení odpojte od zdroje proudu a držte mimo dosah dětí.
Dbejte na suché a bezpečné stanoviště.

Montáž a první uvedení do provozu (Abb. 1)

Vyjměte kapovací pilu oběma rukama z obalu. Postavte kapovací pilu na hladký, stabilní povrch. Zajistěte, aby na pracovišti nebyly překážky. Připevněte kapovací pilu bezpodmínečně na pracovní stůl.

Uchopte pilovou hlavu za rukojeť a zatlačte ji lehce dolů. Vytáhněte ven zajišťovací knoflík (11). Poté pilovou hlavu opět kontrolovaně vedte nahoru.

Před prvním řezáním zkontrolujte, zda je poloha řezného kotouče vůči stolu a zarážce 90°.

Tip: Daná koncová nastavení musí být zkontrolována pomocí zkušebních řezů a odpovídajících měřicích prostředků.

Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

Pozor:

Pro Vaši vlastní bezpečnost povolujeme provoz jen tehdy, pokud jste pilu podle popisu kompletně namontovali, nainstalovali a přečetli si bezpečnostní pokyny a pochopili je.

Před prvním použitím je třeba dbát:

1. Montáž a seřízení
2. Provéřte funkci a správnou obsluhu
 - A. zapínače/vypínače
 - B. krytu pilového kotouče
 - C. upevnění pilového kotouče a rukojeti
 - D. šikmého nastavení hlavy pily a zablokování otočného stolu
3. Přečtěte si a pochopte všechny informace o bezpečnosti a provozní pokyny v tomto návodu.
4. Dodržujte varovné pokyny na pile.

Před každým použitím:

1. Zkontrolujte svou pilu. Pokud jakýkoliv díl této kapovací pily chybí, je ohnutý či jinak nepoužitelný nebo je vadné elektrické zařízení, pilu vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným použitím pily vyměňte všechny chybějící, poškozené či vadné díly.
2. Svou práci si naplánujte tak, aby byly chráněny oči, ruce, obličej a uši.
3. Noste bezpečnostní brýle – při používání stroje by do očí mohly být odmrštěny cizí předměty, následkem mohou být trvalé poruchy vidění. Bezpečnostní brýle obdržíte tam, kde jste si kapovací pilu koupili.
4. Při prašných pracích noste navíc kromě ochranných brýlí i respirátor.
5. Abyste zabránili vzpříčení řezného kotouče v řezné spáře či odmrštění obrobků:
6. Zvolte pro řezání vhodný řezný kotouč. Řežte s touto kapovací pilou jen dřevo, dřevu podobné obrobky či měkký kov - např. hliník.
7. Šipka na řezném kotouči, jež ukazuje směr otáčení, musí ukazovat stejným směrem jako šipka umístěná na pile. Zuby řezného kotouče musí na přední straně přístroje ukazovat dolů.
8. Ujistěte se, že je řezný kotouč ostrý, nepoškozený a že je správně kalibrován. Zatlačte pilovou hlavu při vytažené síťové zástrčce dolů. Otočte řezný kotouč rukou a zkontrolujte, zda se volně točí. Sklopte pilovou hlavu do polohy 45° a test zopakujte. Pokud se řezný kotouč na jakémkoliv místě dotýká, pilovou hlavu nově kalibrujte, viz popis v oddílu 6 „Pracovní příprava“.
9. Udržujte řezný kotouč a upínací plochy příruby řezného kotouče v čistotě.
10. Příruby řezného kotouče musí být vždy namontovány natočeným osazením dovnitř (k řeznému kotouči).
11. Strana přírubového kotouče s natočeným osazením musí dosedat na přírubu kotouče.
12. Přírubový šroub musí být utažen 13 mm nástrčným klíčem.
13. Ujistěte se, zda jsou všechna upínací zařízení a zámky pevné a žádný díl nevykazuje příliš velkou vůli.
14. Neřežte nikdy **volnou rukou**:
 - a. Obrobek držte vždy pevně proti dorazu a stolu tak, aby se během řezání nekýval nebo se nemohl přetočit. Pod obrobkem se nesmí hromadit piliny.
 - b. Ujistěte se, že se obrobek nemůže po proříznutí pohybovat (např. protože nedosedá celou plochou)
 - c. K řezání obrobků, které nedosedají celou plochou, použijte podložky, podávací pomůcky či jiné přístroje.
15. Zajistěte, aby byly odřezky z řezného kotouče bočně vyjmuty. V opačném případě je může řezný kotouč zachytit a odmrstit.
16. Neřežte několik obrobků současně.
17. Buďte zvláště opatrní při řezání velkých, velmi malých a rukou neuchopitelných obrobků:
 - a. Používejte pomocné podpěry (stoly, stojany atd.) pro dlouhé obrobky, jež ze stolu přístroje spadnou, pokud nejsou podepřeny.
 - b. Neřežte touto pilou obrobky, jež jsou tak malé, že je nemůžete bezpečně držet, pokud svůj ukazováček položíte na vnější hranu dorazu.
 - c. Při řezání profilovaných obrobků pracujte tak, aby Vám obrobek nemohl vyklouznout a řezný kotouč se nemohl zaklínit. Profilovaný obrobek musí plošně dosedat nebo být držen přípravky, jež brání kývání, překlápění či vyklouznutí během řezání.
 - d. Oblé obrobky jako kolíkové tyče či trubky bezpečně držte. Tyto se jinak točí a vzniká tak nebezpečí, že se řezný kotouč zahákne. Oblé obrobky upněte vždy vhodným přípravkem.
18. V řezaném dílu obrobku se nesmí nacházet žádné hřebíky či jiná cizorodá tělíška.
19. Držte diváky mimo dosah Vašeho pracoviště, i mimo dosah oblasti za pilou, ve které jsou vyhazovány piliny a odřezky.
20. Kapovací pilu nezapínejte nikdy bez toho, aniž byste předtím odstranili všechny předměty vně obrobku a eventuálně potřebné přidržovací přípravky ze stolu přístroje.
21. Abyste zabránili poškození sluchu, noste při delší práci ochranu sluchu.
22. Abyste zabránili náhlému vtažení do řezného kotouče:
 - Odložte si šperky a široké kusy oděvu.
 - Máte-li dlouhé vlasy, noste síťku na vlasy.
 - Dlouhé rukávy si vyhrňte nad lokty.
23. Abyste zabránili nehodám v důsledku spuštění pily bez dozoru, před prováděním všech seřizovacích prací na dorazu resp. na pilové hlavě, před výměnou řezného kotouče nebo příslušenství a před prováděním ostatních údržbových prací vytáhněte bezpodmínečně síťovou zástrčku.
24. Abyste zabránili úderům elektrickým proudem, nedotýkejte se, je-li zástrčka zastrčena v zásuvce, kovových kontaktních kolíků zástrčky.
25. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před nadměrnými teplotami, olejem a ostrými hranami.
26. Nikdy nenanášejte na ještě rotující řezný kotouč čisticí či kluzné prostředky.
27. Abyste zabránili požáru kapovací pily, nepracujte s ní v blízkosti zápalných kapalin, par či plynů.
28. Zabraňte poraněním, jež vznikají použitím nevhodného příslušenství. Používejte jen doporučené řezné kotouče.

Když je pila v chodu:

Pozor:

Navzdory zaběhlým rutinám zůstaňte při práci s pilou pozorní, neboť každá chyba může způsobit vážná poranění.

1. Před provedením prvního kroku nechte pilu běžet chvíli na volnoběh. Pokud zjistíte neobvyklé zvuky či silné vibrace, pilu vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a zjistěte příčinu. Pilu nezapínejte bez toho, abyste našli příčinu a odstranili ji.
2. Nezužujte odříznutý díl obrobku. Nedotýkejte se ho, nedržte ho, neupínejte ho a nepoužívejte proti němu úder. Odříznutý díl se musí z řezného kotouče dostat bočně nerušeně ven. Bude-li mu bráněno i poté, mohl by být zachycen o rotující řezný kotouč a odmrštěn.
3. Zabraňte nešikovným polohám rukou, při nichž by se náhlým sklouznutím mohla jedna či obě ruce dostat k řeznému kotouči.
4. Nechte řezný kotouč, aby před řezáním dosáhl své plné rychlosti otáčení.
5. Spusťte pilovou hlavu jen tak rychle, aby se motor nepřetížil a řezný kotouč nezablokoval.
6. Před odstraněním zaklíněného materiálu nechte řezný kotouč zastavit, přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
7. Držte pilovou hlavu po skončení řezání stlačenou a dříve, než pohnete svými rukama, pusťte spínač a čekejte, až se řezný kotouč zastaví.

Postup

Kapovací pila se zapne pomocí tlačítka na vnitřní straně rukojeti.

Před řezem se musí řezný kotouč točit na nejvyšší rychlost. Pilovou hlavu pomalu spustíte za rukojeť a přitom dodržujete rovnoměrný, plynulý posuv. Ve směru posuvu řezného kotouče vyvíjíte tlak odpovídající kvalitě a rozměrům řezaného materiálu. Při řezu musí být obrobek pevně držěn na opěrné ploše. K provedení bezpečných řezů na dlouhých obrocích je nezbytné použít pomocné opěrné podložky.

Po provedení řezu vraťte pilovou hlavu opět do vrchní výchozí polohy a překontrolujte, zda se ochrana řezného kotouče nachází ve správné poloze. Řezné kotouče pravidelně ostřete, případně vyměňte.

POZOR: Nepoužívejte poškozené řezné kotouče.

Obsluha (obr. 1, 3, 5)



Seřizování nikdy neprovádějte, je-li stroj v chodu. Existuje nebezpečí vzniku vážných úrazů.

Šikmý řez

Pro šikmé řezy až do 45° povolte zajišťovací páku (13) na zadní straně pily. Pilovou hlavu nakloňte z levé strany až k požadovanému úhlu nebo ke koncovému dorazu (45°), a opět zajistěte zajišťovací pákou (13)


Pokosový řez

Pilovou hlavou lze do 45° otáčet doprava i doleva.

Mezipolohy v úhlu lze lehce nastavit, když požadované hodnoty stupňů odečtete na k tomu určené stupnici se stupni na stole. Povolte zajišťovací šroub (14), otočte pilovou hlavu (rastrový stůl) do požadované polohy a zafixujte ji poté opět zajišťovacím šroubem (14).

Kombinovaný řez (horizontální-vertikální do 45°)

Kombinace pilového řezu:

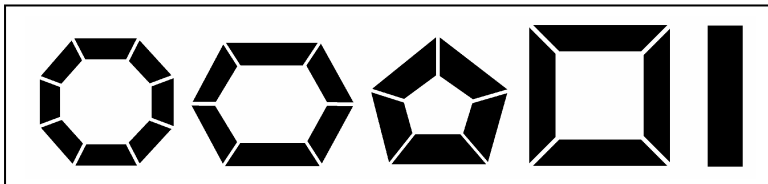

Výměna řezného kotouče (obr. 2, 3, 4)



Pozor! Před údržbou, seřizováním a výměnou pilového kotouče vždy vypněte stroj a vytáhněte zástrčku. Noste vždy ochranné rukavice, abyste zabránili úrazům.

Odstraňte šroub (H), povolte šroub (G) a poté otočte držák s pohyblivým krytem pilového kotouče dolů tak, aby byl šroub pilového kotouče (J) volně přístupný.

Pilový kotouč zablokujte aretačním knoflíkem (I) a držte jej stlačený.

Šroub pilového kotouče (J) povolte dodaným nástrčkovým klíčem ve směru hodinových ručiček (levý závit) a pilový kotouč vyjměte. Před montáží nového pilového kotouče pečlivě očistěte přírubu pilového kotouče a dbejte na směr otáčení zubů. Nový pilový kotouč vložte, vnější přírubu nasuňte na hřídel a šroub pilového kotouče opět zašroubujte a utáhněte. Poté opět pečlivě připevněte držák s krytem pilového kotouče. Před zapojením do sítě proveďte prázdné nařiznutí zvednutím a spuštěním pracovní hlavy, aby byla prověřena bezvadná funkce krytu pilového kotouče.

Přípojka odsavače prachu (obr. 5)

K odsavačím hrdlu můžete místo sáčku na piliny připojit i vysavač s běžnou hadicovou přípojkou. (15)

Upevnění pily na pracovišti

Pilu lze používat mobilně i stacionárně.

Při stacionárním použití musí být pila bezpodmínečně připevněna na vhodném pracovním stole či desce pracovního stolu v k tomu určených otvorech.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Pila se nesmí používat pro jiné materiály, než je popsáno v návodu k obsluze.

- Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
- Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
- Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.

Návod krok za krokem

- Zakreslete obrobek na místě stanoveném pro řez.
- Položte obrobek na pracovní stůl a kalibrujte řezný kotouč v klidovém stavu na značce.
- Nyní obrobek upněte pomocí svorky.
- Znovu zkontrolujte polohu řezného kotouče vůči značce.
- Zapněte pilu a proveďte řez.
- Pilu vypněte a počkejte, až se řezný kotouč zcela zastaví.
- Odstraňte piliny a vyjměte obrobek.
- Pokud pilu delší dobu nepoužíváte, odpojte ji zásadně od zdroje proudu.

Poruchy - příčiny - odstranění

Porucha	Příčina	Odstranění
Řezný úhel nesouhlasí	Poloha pilové hlavy nesouhlasí	Nastavte podle bodu 5 „Montáž a první uvedení do provozu“.
Motor nefunguje	Opatřebené uhlíky Vadný spínač	Uhlíky vyměňte Nechte opravit odborníkem

Prohlídky a údržba

Opravařské práce nechte provést jen kvalifikovanému servisnímu technikovi, za použití originálních dílů.

Mazání

Všechna ložiska motoru jsou po dobu životnosti této pily za normálních provozních podmínek dostatečně namazána. Údržba není nutná.

Pozor: Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky dřívě, než budete provádět jakékoliv nastavení či údržbu.

Mazání v případě potřeby:

1. Namažte točnou osu, jde-li ztuha
2. Povoláním seřizovací matice a nakapáním trošky oleje na podložku a kontaktní plochu.
3. Vymontováním a namazáním točné osy a kontaktních ploch tukem. **UPOZORNĚNÍ:** Demontáž točné osy předpokládá demontáž vrchního krytu řezného kotouče a dorazového hrnce. Tuto práci musí provést servisní technik. Dávejte pozor na polohu konců pružiny v tělese. Označte si je křídou, abyste si usnadnili montáž.
4. Mazání ovládací páky pro výkyvný ochranný kryt: lehké namazání olejem pro šicí stroje všech kovových a umělohmotných kontaktních ploch je čas od času nutné kvůli tichému a bezproblémovému chodu. Nepoužívejte příliš mnoho oleje. Nadbytečný olej se usazuje v dřevěném prachu a pryskyřičnatí.

Manipulace s motorem

POZOR: Aby se zabránilo poškození motoru, je třeba motor pravidelně zbavovat pilin a prachu (chlazení).

1. Pilu připojte k proudovému obvodu 230V, jež je jištěn setrvačnou pojistkou 16 A. Špatná pojistka může způsobit poškození motoru.
2. Pokud se motor nerozběhne, ihned pusťte spínač. **VYTÁHNĚTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU.** Řezný kotouč zkontrolujte z hlediska volnosti chodu. Pokud se kotouč točí, motor nastartujte ještě jednou.
2. Pokud se motor během řezání náhle zastaví, ihned pusťte spínač a vytáhněte síťovou zástrčku. Pak řezný kotouč povolte z obrobku. Poté můžete řezání dokončit.
3. Pojistky či jističe vedení se mohou pravidelně aktivovat, pokud:
 - a. JE PŘETÍŽEN MOTOR. Příliš rychlé ponoření řezného kotouče do obrobku či časté zapínání/vypínání pily může vést k přetížení motoru.
 - b. výkyvy napětí $\pm 10\%$ oproti síťovému napětí neovlivňují normální provoz kapovací pily. Při silném zatížení musí však na připojovacích svorkách motoru přiléhat na typovém štítku uvedené napětí.
4. Mnoho problémů s motorem je způsobeno volnými či špatnými konektory, přetížením, podpětím (eventuálně příliš malým průřezem vodiče v přívodních vedeních). Poté zkontrolujte vždy všechny spoje, přiléhající napětí a příkon.

Bezpečnostní pokyny pro prohlídky a údržbu

Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj může být uspokojivou pomůckou. Nedostatečná údržba a péče může vést k nepředvídaným nehodám a úrazům.

Plán prohlídek a údržby

Časový interval	Popis	Příp. další detaily
Po každém použití	Přístroj vyčistěte důkladně od pilin	
Dle potřeby	Řezný kotouč vyměňte či naostřete	

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare,

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will loose its validity.

Bezeichnung der Geräte: - GKS 250 T
Machine description:

Artikel-Nr.: - 55028
Article-No.:

Einschlägige EG-Richtlinien: - 89/336 EG
Applicable EC Directives: - 73/23 EG
- 98/37 EG

Angewandte harmonisierte Normen: - 55014-1/A2:2002
Applicable harmonized Standard: - 55014-2/A1:2001
- 61000-3-2/A2:2005
- 61000-3-11:2000
- 61029-1/A12:2003
- 61029-2-9:2002

Zertifizierstelle: TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
D-80339 München

Datum/Herstellerunterschrift: 18.02.2009
Date/Authorized Signature:

Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführer
Title of Signatory:

